

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-133569

(43)Date of publication of application: 12.05.2000

(51)Int.CI.

H01L 21/027 G03F 7/207

(21)Application number: 10-303690

(71)Applicant:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

26.10.1998


(72)Inventor:

SUGANAGA TOSHIFUMI

(54) METHOD FOR CORRECTING FOCUSING AND MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To directly obtain the level and direction of the deviation in focus from a mark for measuring focus. SOLUTION: A level of deviation in focus is measured from the length in the longitudinal direction of a mark 3 for measuring focus. The length of a taper part 20 of the mark 3 for focus measurement, at which the thickness of resist is made gradually thin is measured from the secondary electronic signal waveform of a scanning type electronic microscope. Then, the direction of the deviation of focus is found from the measured length of the taper part 20.

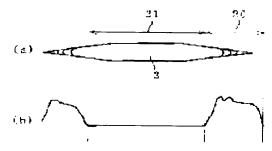

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-133569

(P2000-133569A)

(43)公開日 平成12年5月12日(2000.5.12)

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

H 0 1 L 21/027

G 0 3 F 7/207

FΙ

テーマコート*(参考)

H 0 1 L 21/30

526Z 5F046

G 0 3 F 7/207

Η

審査請求 未請求 請求項の数10 〇L (全 15 頁)

(21)出願番号

特願平10-303690

(22)出願日

平成10年10月26日(1998.10.26)

(71)出顧人 000006013

三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

(72) 発明者 菅長 利文

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三

菱電機株式会社内

(74)代理人 100089233

弁理士 吉田 茂明 (外2名)

Fターム(参考) 5F046 BA04 CB17 DA05 DA14 DB04


DB11 DC14 DD03

(54) 【発明の名称】 フォーカスの補正方法および半導体装置の製造方法

(57)【要約】

【課題】 フォーカスのずれの程度とずれの方向をフォ ーカス測定用マークから直接的に得る。

【解決手段】 フォーカス測定用マーク3の長手方向の 長さからフォーカスのずれの程度を測定する。フォーカ ス測定用マーク3においてレジストの厚みがだんだんに 薄くなるテーバ部20の長さを赤沓型電子顕微鏡の2次 電子信号波形から測定する。測定されたテーパ部20の 長さからフォーカスのずれの方向を知る。

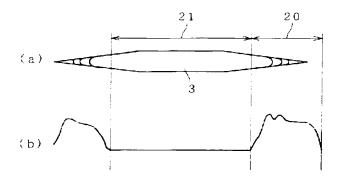

【特許請求の範囲】

【講表項1】 フォーカス値の設定によってフォーカスの位置の調整が可能な露光装置におけるフォーカスの維正方法において、

前記露光装置の露光によってレビストをパターエングする際に当該レジストにフォーカス測定用マーケを作られるで前記レジストパターシを形式するパターエング工程上。

前記フォーガス測定用マーケの長手方向の長さを測定する第1の測定工程と、

前記フォーカス測定用で一クの前記レジストの厚みが当 該フォーカス測定用で一クの端部に行くに従って薄くなるデーハ部の長さを測定する第2の測定工程と、

町記第1の制定工程の制定結果からベストフォーカスからのずれの程度を決定するとともに前記第2の制定工程の結果から前記ペースフォーカスからのずれの向きを決定してベストフォーカスからのすれ量を求め、当該ベストフォーカスからのずれ量に基づいて前記フォーカス値を設定するフォーカス値段定工程とを備えるフォーカスの補正方法。

【請求項2】 同一品種複数組の製品について前記フォーカス値設定工程を繰り返す毎に、前記ペストフォーカスからのずれ量に関するデータを蓄積するデータ蓄積工程と、

前記データを統計的に処理することによって露光時にへ ストフォーカスとなる予想フォーカス値を算出し、当該 予想フォーカス値に基ついてフォーカス値の設定を行う フォーカス値設定工程とをさらに備える、請求項1記載 のフォーカスの雑正方法。

【請求項3】 前記テータ器積工程は、前記フォーカス値と前記ペストフォーカスからのずれ量との和を真のずれ量として定義し、複数組の製品に係わる真のずれ量をデータとして蓄積する工程を含み、

前記フォーカス値設定工程は、前記データ蓄積工程で蓄積されたデータの中から所定組数の製品に係わる真のずれ量を抽出し、当該所定組の製品に係わる真のずれ量の平均値を前記予想フォーカノ値とすることを特徴とする、請求項2記載のフォーカスの補正方法。

【請求項4】 前記です。カス値設定工程は、蓄積された前記データの内から所定組数の製品に係わる真のずれ量を算出し、当許所定組数の製品に係わる真のずれ量の単均値に、可記複数組の製品中で相前後して製造された少なくとも二組の製品に関する真のずれ量の差に比例する値を加え、その和を前記予想フォーカス値とすることを特徴とする、請求項2記載のフォーカスの補正方法。

【請求項5】 前記フォーカス測定用マークを一つに: ヨットに複数配置し、前記フォーカス測定用マークか配 置されている各点における前記レジストパターンのペプトフォーカス値がこのずれ量に基づいて前記ショットの 傾きを算出し、当該傾きを考慮して前記予想フォーカス 値をを求めることを特徴とする。請求項1から請求項1 のうちのいずわかい頃に記載にフォーカスの補正方法。

【請求項6】 自記フォーカス測定用マークを一つこと ヨットの周辺部と中心部に配置し、前記ショットの問題 部におけるベストフォーカスからの裏のずれ量と中心部 におけるベストフォーカス値からのずれ量との間にある 値に基づいて、前記予想フォーカス値を算出することを 特徴とする、請求項1から請求項4のうちのいずれか一 項に記載のフォーカスの補正方法。

【請求項7】 前記フォーカス側定用マークを一つのショット内の複数箇所に配置し、前記複数箇所で測定されるバストフォーカスからの真のずれ量に前記ショット内のパターンレイアウトや配置に応じた重み一付で平均化処理をして前記予想フォーカス値を算出することを特徴とする、請求項1から請求項4のうちのいずれか一項に記載のフォーカスの補正方法。

【請求項8】 前記フォーカス測定用マーケを一つのショット内の少なくとも1箇所以上に配置し、複数の露光でウェーへ内数カ所に形成される前記フォーカス測定用マークのずれ量より前記ウェームの残留反り量を計算し、当該残留反り量を加味して前記予想フォーカス値を求めることを特徴とする、請求項1から請求項7のうちのいずれか一項に記載のフォーカスの補正方法。

【請求項9】 前記フォーカス側定用で一クは、90度以下の角を少なくとも1つ以上もつ多角形であることを特徴とする、請求項1から請求項8のうちのいずれか一項に記載のフォーカスの補正方法。

【請求項10】 請求項1から請求項9のいずれかのフォーカスの補正方法を使用してフォーカス補正される露光装置を用いて主導体装置を製造することを特徴とする 半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、露光装置(ステッパ)におけるフォーカスの補正方法およびそのフォーカスの補正方法を使用してフォーカス補正される露光装置を用いる主導体装置の製造方法に関するものである。

[00002]

【従来の技術】従れ、露光装置のフォーカフに関する管理は、1日に数回程度行われるフォーカスキャリフレーション(ステー)と1ティクル間の距離を測定し、その変動量を露光時のフォーカスにフィートハックする管理)と、1月間に数回程度行われる検査用のレティクルを用いたレジストパターン焼付けによるベストフォーカスのチェック(レジストパターン焼付けにより、検査用パター)の目視或いは寸法測定などによる現行フォーカス傾のパストフォーカスが引のずれ量を築出し、露光装置にフィードバックする管理)と、レベリング機能のチェック(ウェーハの面と露光装置のショットの機能の手ェック(ウェーハの面と露光装置のショットの機能の手ェック(ウェーハの面と露光装置のショットの機能の手

の管理は、時間があるもの、頻度を上げられないことから、数時間より短い問題を持つような、露光装置のフォーカスの問題的変動に対して追促しされず、デフォーカスによるレジストバターンの変動の増大につながっている。

【0003】症表の露光表置として、例えば、ウェーハに形成した段節のマークから型と対正データに基づいてフォーカスを調整するものが特別平9 92606号公報に、検査用基板に焼き付けられた検査用パターンを明いてフォーカアを調整するものが特別平5・190419号公報に、フォーカス信号の位相遅れの補償を行うためにフォーカス情報に重み付をしてフォーカスを調整するものが特別平7・86135号公報に記載されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】従来のフォーカスの補正方法は以上のように行われているため、フォーカスのずれ量の測定が困難で、短い周期で製造される各ロット毎にフォーカスのずれ量を測定して次のロットにそのずれ量の測定結果を生かすことができず、フォーカス補正の精度を向上させることができないという問題がある。

【0005】この発明は上記の問題点を解消するためになされたものであり、デフォーカスの測定を簡単にして各ロット毎のフォーカス補正を可能にすることを目的とする。

[0006]

【課題を解决するための手段】第1の発明に係るフォー カスの補正方法は、フォーカス値の設定によってフォー カスの位置の調整が可能な露光装置におけるフォーカス の補正方法において、前記露光装置の露光によってレジ ストをパターエンクする際に当該レジストにフォーカス 測定用マークを作り込んで前記レジストパターンを形成 するハターニング工程と、前記フォーカス測定用マーク の長手方向の長さを測定する第1の測定工程と、前記で せいカス測定用マークの前記しジストの厚みが当計フェ 一カス側定用マークの興密に行くに従って薄くなるテー 7.部の長さを測定する第2の判定工程と、前記第1の割 定工程の測定結果がらパストフォーカスからのずれの程 度を決定するとともに前記第2の測定工程の結果が同前 記ペースフォーカスからのずれの向きを決定してベスト フォーカスがらのすれ量を水め、当該バストフォーカス からごずれ量に基づいて前記コォーカス値を設定するア せ一力ス値設定主程とを備えて構成される。

【0007】第2の発明に係るフォーカスの補正方法は、第1の発明のフォーカスの補正方法において、同一品種複数組の製品について前記フォーカスが高のずれ最に関するデータを蓄積するデータ蓄積工程と、前記データを統計的に処理することによって露光時にベストフォーカスとなる予想フォーカス値を算出し、当該予想フォーカスとなる予想フォーカス値を算出し、当該予想フォーカ

区値に基づいてです。 うち値の設定を行うです。 うち色 設定工程とをさらに備えて構成される

【0008】第3の発明に係るフォーカスの類正方法は、第2の発明のフォーカッと類正方法において、可忍データ蓄積工程は、前記フォーカス値と前記ペストフォーカスからのずれ量との和を真のずれ量として定義し、複数組の製品に係わる真のずれ量を行一タの中から所定組数の製品に係わる真のずれ量を抽出し、当該所定組の製品に係わる真のずれ量を抽出し、当該所定組の製品に係わる真のずれ量の平均値を前記予想フォーカス値とすることを特徴とする。

【0009】第4の発明に係るフォーカスの補正方法は、第2の発明のフォーカスに補正方法において、前記フォーカス値設定工程は、蓄積された前記データの内から所定組数の製品に係わる真のずれ最を算出し、当許所定組数の製品に係わる真のずれ最の平均値に、前記複数組の製品中で相前後して製造された少なくとも三組の製品に関する真のずれ最の差に比例する値を加え、その和を前記予想フォーカス値とすることを特徴とする。

【0010】第5の発明に任るフォーカスの補正方法は、第1から第5の発明のフォーカスの補正方法のいずれかにおいて、前記フォーカス測定用マークを一つのショットに複数配置し、前記フォーカス測定用マークが配置されている各点における前記レジストパターンのベストフォーカス値からのずれ量に基づいて前記ショットの傾きを算出し、当該傾きを考慮して前記予想フォーカス値をを求めることを特徴とする。

【0011】第6ご発明に係るフォーカスの補正方法は、第1から第4の発明のフォーカスの補正方法のいずれかにおいて、前記フォーカス測定用マークを一つのショットの周辺部と中心部に配置し、前記ショットの周辺部におけるベストフォーカスがらの真のずれ量と中心部におけるベストフォーカス値からのずれ量との間にある値に基づいて、前記手想フォーカス値を算出することを特徴とする。

【9912】第7に発明に係るフォーカスの純正方法は、第1から第4の発明のフォーカスの補正方法のいずれかにおいて、前担フォーカス制定用マールを一つのショット内の複数簡所に配置し、前記複数簡所で測定されるバストフォーカスからの真にずれ最に前記ショット内のバターンレイアウトや配置に応じた重みつけて平均化処理をして前記予想フォーカン値を算出することを特徴とする。

【0013】第8い発明に係るフォーカスの補正方法は、第1から第7の発明のフォーカスの補正方法のいずれかにおいて、前記フォーカス制定用マークを一つのショット内の少なでとも1箇所以上に配置し、複数の露光でウェーへ内数カ所に形成される前記フォーカス制定用マークのずれ量より前記ウェームの残留反り量を計算

し、当該残留受り量を加味して前記予切フォーカス債を 求めることを特徴とする。

【0.0.1.4】第9の発明に係るフェーカスの補正方法は、第1から第4の発明のフォーカスの補正方法のいずれかにおいて、再出フォーカス制定用マーカは、9.0度以下の角を少な「ヒキ.1つ以上もつ多角形であることを特徴とする。

【0015】第10年発明に係る半導体装置の製造方法 は、第1から第9の発明のいずれかのフォーカスの補正 方法を使用してフォーカス補正される露光装置を用いて 半導体装置を製造することを特徴とする。

[0016]

【発明の実施の形態】実施の形態1.以下、図1から図 32を用いて実施の形態1によるフォーカスの補正方法 について説明する。図1はウェーバとショットされた領 域(以下単にショットという。) とフォーカス側定用マ 一クとの関係を示す概念図である。図1において、1つ。 のウェーハ1に対し、複数回の露光によりショット2が 複数配置される。1つのショット2に対し少なくとも1 つのフォーカス測定用マーク3が形成されるので、ウェ 一八1には複数のフォーカス制定用マーク3か形成され るが、図1ではフォーカス測定用マーク3の図示を一部 省略している。フォーカス測定用マーク3は、例えば図 2に示すような平面形状をした図形100が描かれてい るレチグルを用いて形成される。図2の図形100は、 角4の先端が削れていることを無視すれば、角4がり0 度よりも小さい角度を有している六角形とみなすことが できる。この図形 100の長手方向の長さは $10\mu m$ 、 金幅はO. o # mである。左右に長いフォーカス制定用 マーク3の長手方向の中心位置Oから左右1μmの所ま では0. 5 mmの幅の部分を持っている。中心Oから左 右1μmを超えて端部に向かうに従ってフォーカス測定 用マーク3は直線的に細くなっており、先端の幅は0. 1ヵmになっている。

【0017】露光装置(ステッパ)により、フォーカス 測定用マーケスを含むショットとを配置する所定パタ シで、ウェーバ1い上に電布されたいシスト膜を繰り返 し露光する。このレジスト膜から光に曝された部分ある いは光に曝されていない部分を許去することで、パター ニンタが完了する。露光の際に、露光装置のフォーカス が正しいへストフォーカスからずれることによって、フィーカス制定用マータ3も含めて所定のパターシの形状 が変化する。

【0018】図3~図11はフォーカフ測定用で一ク3をま
直型電子顕微鏡で観察して得られる画像を示す図で ある。図3~図11は、それぞれフォーカスの状態を変 えてバターニングされたフォーカス測定用で一ク3を、 10000倍の倍率で料めから観察した状態を示している。これらのフォーカス測定用で一ク3は、図2に示す 形針を値列に4本並へて構成されている。図3はベスト

フォーカス大態にあるフォーカス制定用マーキ3を示し でいる。民国から国では、それぞれベストフェーカスが ら=0.4 +0.8 1.2. 1.6 (nm)だ けフォーカスがずれた状態で形成されたフォーカス側定 用マーク3を引している。一方、図ト~図1)は、それ ぞれドストフォーカスから0. 4. 0. 8. 1. 2. 1. 6 (m) だけフォーカスがずれた状態で形成され たフォーカス測定用マーク3を示している。また、国子 2~回20も4本にフォーガス測定用マーク3を走査型 電子顕微鏡で観察して得られる画像を示す図である。た だし、図12~図20は、それぞれフォーカスの状態を 変えてパターニングされたフォーカス測定用マーク3 を、7500倍の停率で真上から観察した状態を示して いる。図12はハストフォーカス状態にあるフォーカス 測定用マーク3を示している。図13から図16は、そ れぞれベストフォーカスから一り、4、~0、8、 1. 2. -1. 6 (μ m) だけフォーカスがずれた状態 で形成されたフォーカス測定用マーク3を示している。 一方、図17~回20は、それぞれバストフォーカスが ら0. 4. 0. 8. 1. 2. 1. 6 (am) だけフォー カスがずれた状態で形成されたフォーカス測定用マーケ 3を示している。

【0019】図3~図20より、フォーカス測定用で一 グ3の長手方向の長さは、ベストフォーカスからのずれ 量が大きくなるに従って短くなる傾向があることが分か る。図2に示したフォーカス測定用マーク3が描画され ているレチグルを用いた場合、ベストフォーカス状態で 長手方向の長さか8μm程度になる。しかし、1μmσ-デフォーカスによって長手方向に長さか1。 5ヵmほど 短くなる。このようにフォーカス測定用マークの長手方 向の長さとデフォーカスとの関係を調べ、予め、同一の 条件でステッパ処理が成されたとみなせる複数組の製品。 に適用できる、図21のような特性曲線を記載したグラ つか作成されて準備されている 例えば走査型電子顕微 鏡(以下、SEMという。)を用いて、パターニングさ れたフォーカス無定用マークさの長手方向の長さを測定 すれてとによって、デファーカスの程度を判断すること ができる。国22は、SEMの構成を示す概念図であ る。SEM10は、電子を放射し、ヒーム鉄に集東する 電子銃11を備えている。この電子銃11からでた電子 ピームをコンデ、サレンズ!4が細く絞り、その後、偏 向コイミ15は、走査電子ビーム16かウェーハ1上を 走査するように、電子ビームの偏向を行う。ウェー/、1 で表面に走査電子ビーム1もが当たるとウェーム1の表 街よりで大電子が放出されるが、ドEMIT Oは、こので 次電子を2次電子検出品17で捕りえて2次電子の量を プラウン管180走査器の明るさに変換し、ウェーバ! の表面の四凸を映し出す。このようなSEM10にはど て、何3~図20に示すような像が観察できる。

【0020】ところで、フォーカス制定用マーク3の長

手方向の長さを制定した場合、デフォーカスの程度は転 別できるが、正方向にずれているのが負方向にずれてい るのかの制度ができない。そこで、NEM10で観察さ れる像から正負のいずれの方向にずれているかを判断す るために、例とば図1とに示されているようなデーに部 20の長さを制定する。図23は、SEM間像と2次電 子信号波用とス関係を説明するための例である。図23 (a) のSEM画像では、 デーバ部20 と平坦部21 と が判別できる。例えば図23(a)のSEM画像におい て、フォーカス測定用マーク3のレジストの傾みがフォ ーカス創定用マーク3の端部に行ぐに従って薄くなるデ 一八部20では、2次電子の散乱が大きくなる。従っ て、その2次電子信号波形(回23(5)参照)から、 明確にデーバ部205平坦部21とを利別でき、デーバ 部200長さか側定できる。1424はデーハ部の長さと ベースフォーカスからのずれどの関係を示すグラフであ る。図24のグラフは、ネガティブ型のレジストを用い た場合について。例3から例11に示されているテーバ 部20の長さの変化の傾向をまとめたものである。負方 向にフォーカスがずれているときには、テーパ部20の 長さはほとんと変化しないかまたは少し減少する傾向が、 ある。一方、正方向にフォーカスがずれているときに は、テーパ部20の長さはデフォーカスの程度が大きぐ なるに従って長くなる。このような違いによってデフォ 一力スの方向を判別することができる。なお、ホジティ プ型のレジストを用いる場合の、テーパ部20の長さと へストフォーカスからのずれ量との関係は、ずれ量が負 の場合にテーパ部20の長さか増加するものとなる。

【りりこ1】以上のベストフォーカスからのずれ量の料 定手順は、図25のようなプローチャートにまとめるこ とがてきる。まず、フォーカス測定用マークが配置され ているレチャルを用いてレジストをパターニングする。 パターニングされたフォーカス測定用マーク3の長手方 向の長さをSEM 1 0 によって測定する(ステップST 1)。ステップ3日の測定結果から、フォーカスのずれ量 主フォーカス測定用で一クスの長手が向の長さどの関係 を用いてずれ量を決定する。ファップ3720。 欠け、コ ォーカス側定用マーク3のテーバ部20の長さをSEM 10によって測定する(ステップ/T3)。ステップ/T3の 測定結果がら、デフォーカスの方向を決定する (ステッ 7/8[4] このように、フォーカス測定用マーカ3に対 応する回をレチッルに描画しておけば、製造途中で製品 を抜き出してフォーカスのすれ量を判断できるので、そ のコットの名に製造されるロットに対し、そのロットの。 フォーカスのずれ量に基づいてフォーカス値を設定する。 ことがてきる。

【00022】次に、過去のロットのフォーカフのすれ最に関するデータを統計的に処理しながら半導体装置の製造を行う生産システムについて説明する。図26は生産システムの一例を示すでロック図である。生産システム

デーロには、主要体装置の製造管理を行う生業管理システ ☆本体3.1かあり、この生産管理システム本体3.1に は、ステッち34やSEM10とその他の半導体製造装 置るとが参照用端末33を介して接続されている。こと 生産管理レステム本体は1に接続されるステッパ34、 半導体製造装置32度びSFM10は、それぞれ複数で あってもよい。半導体製造製置32には、例えばスパー タ装置やエーチング装置等がある。 生産管理システム 1 りでは、ステッハ34やその他の主導体製造装置32を 用いてウェーハ1の上に例えば複数の半導体集積回路が 形成される。半導体装置は、この主導体集積回路に組立 工程などでレードフレームやリードやパッケージなどを 取り付けて形成される。生産管理システム本体3.1は、 このステッパ34やSEM10などから得られる。フォ ーカスに関するデータを管理する。フォーカスに関する テータにはフォーカスのずれ量が含まれ、フォーカスに 関するデータは、生産管理システム本体31のデーター ース31日に格納されている。 生産管理システム 4体3 1のフォーカス補正部31 aは、データペース31 bに 格納されているデータを用いてフォーカスの補正を行う ための予想フォーカス値を計算する。

【0023】生産管理システム本体31のデータペース31 hには、例えば図27に示すような、データ番号1=1~4のテータが保管されている。これらのデータはデータ番号が小さいほと過去のデータであることを示してむり、現時点に最も近い過去のデータ(以下最新データという。)を1=1として順番に数え上げたものである。例えばデータ番号1=1~4のデータの平均値をフォーカス補正部31 aが計算し、統計的な処理を行って持られるその平均値に基づいてステッパ34のフォーカス値とより、各フォーカス値をS1、SEM10で測定されたずれ量を」(-Ki)で表すと、予想フォーカス値は、S0= Σ (Si-Ki)にn----------(式1)。

で与えられる。ここで、総和(Σ)は()中の値が $1 \sim$ このでもこれの時の値を全て合計した値で与えられる。 この計算の手順は、例えば図2とカフローチャートにま とめられているように、ます、その計算に用いるフォー カスに関するデータを運列する (14年の 1871) 。 フェ 一カスに関するデータの中にも、製品が異なっていた り、占くなりすぎていたりするものがあるため、計算に 用いるものたけを所定の基準に従って選別するのであ る。ここでは最新のデータを含めて新しいすつのデータ が抽出されている。つまり、この例の場合には、所定し 組数として最も新しい 4つのロットのデータが抽出され ている。これらのテータは、同一の条件でステッパ処理 がなされたものとみなされる製品である。換しすれば、 これらのデータは、同一履歴(同じ種類の膜で同じ厚み) 5 膜を形成する工程と同じ熱履歴を加える工程)を経て 形成された製品である。次に、フォーカス値の真にずれ

量の計算を行う(ステップ(Title)。 $S \to M \to 0$ によって 制定されるずれ量。「私」、は、前に設定したフォーカ ス亿からのずれ量であるため、真のずれ量に対して前的 設定したフォーカス値の分だけずれが小さて示される。 そこで、トEMIリで出定されるずれ量について朝国設 定したフォーカス値を補出して真いずれ量(8)。一位 1)を算出する必要がある。次に、最新のデータから所 定の回数(例えば4回)だけ前までさかのぼって真のず れ量の平均値を計算する(ステップ(T(3))。 このように して計算された値が、次回の露光に用いるフォーカス値

--- (武皇) で与えられる。以下、式2に示すこの2(81-K主) <nの項を平均項、q・ ↓ (> 1 − K 1) − (S 2 − K 2)) の頃を変動項という、式1,式2のn. qは統計 的計算毎に適当に設定される定数である。例えば、nは 3以上にすることが好まして、 qはベストフォーカスか らのずれ量のはらつきが最も小さくなる値に設定するこ とか好ましい。好ましい定数 n、 q は例えば統計的計算 を繰り返す中で経験的に導出すことができる。このよう に変動項を反映して予想フォーカス値を計算することに より、予想された真のずれ量が実際の真のずれ量に近づ けることができ、フォーカス補正の確度を式工の場合に 較べて改善することができる。なお、変動項は、一般的 E, $\Sigma \oplus j \otimes [(Sj-Kj)-+(S(j+1)-K$ (ナー1) }] と表すことができ、その処理の前回の処 理及び前々回の処理だけでなくて、前々回以前の処理を 計算に反映させてもよい。その際に、定数4jの値を個 別に設定してもよい。真のずれ量の差を用いる場合に は、直前のデータを用いるのか好ましいが、直前のテー タでなくてもよい。予想フォーカス値の算出手順につい て、図30のフローチャートを用いて説明する。まず、 平均値を予想フォーカス値として用いる場合と同様に、 適切な過去のフォーカス値に関するデータ(真のずれ量 - 仁関するテータ) をデーターース315から抽出して真 のずれ量の平均額を計算する (ステップSI!!~ST!3)。 さらに、データベース21とから地出したデータを用い て変動項の計算を行う (ステップSI14) 。 ステップSI13 で算出した平均値に、アナーフ3114で出した変動項を加 算して予想フォーカス値S O を求める(ステップSTE 5) 。 SEM 1 0 などによる側定より求めたパストフォ

で与えられる。同様に、ショットとの傾きのY成分は、 フォーカス制定用マーク3亩、35万中点とフォーカス。

で与えられる。これら傾きFx、Eyの単位は、ウシア

測定用マーク3)、3aの中点とを結ぶ直線がフォーカー

【0.0.2.6】この傾きEx、Eyの補正も実施の形態1 と同様にして予測することができる。傾きのXY成分の (人) 万角想です。 カス値といろ。 とになる

【0004】予想フォーカス代は、近しいデータ間と参 動を加味して求めることもできる。例えば、図27世末 したデータ1つ1~4を用いて、図じりに示すように予 型フォーカス値Pirilを設定することができる。つま り、最初のデータエッ1とその前のデータエコ2が設す 真のずれ量の差VAIを互係した値VA2をデータ主= 1~4の平均値に加算して予想フォーカス値目デビを決 定する。一句的に、予想フォーカス債80は、

一カスからのずれ量 (一K主) から真のずれ量を算出 し、その値を式に代入し、次回のロットの予想フォーカ ス値S0を求めた場合と、フォーカス値の設定をしなか った場合(フォーカス値を固定した場合)との比較を図 31に示す。式2を用いて求めた予想フォーカス値80 を使用することで、パストフォーカスからのずれ量の平 切がりに近づき、変動が小さくなることが分かる。 【0025】実施の形態2.図32は、実施の形態2の

フォーカスの補正方法におけるショットとフォーカス測 定用マークとの関係を示す平面図である。図32に示す ように、ショット2の四隅にフォーカス測定用マーク3 ョ~3 dが配置されている。フォーカス測定用マーク3 a、3 cの間とフォーカス測定用マーク3 b、3 dの間 にはいずれも一定の距離Dv(μm) かあり、フォーカ ス測定用マーク3 a. 3 b v 間とフォーカス測定用マー 23c、3dの間にはいずれも一定の距離 $D_{\rm X}$ (μm) たある。また、フォーカス測定用マーク8g、8mは瓦 いに同して座標上にあり、フォーカス測定用マークス で、3dも互いに同じ文座標上にある。フォーカス測定 用マーク3a.3cは互いに同じx座標上にあり、フォ ーカス測定用マーク3b、3dは互いに同しX座標上に ある。ショット2の傾きのX成分は、フォーカス測定用 マーク3a、3cの中点とフォーカス測定用マーク3 b 3 d の中点とを結ぶ直線がフォーカス測定用マーク 2.b. 2.dの中点を通る。X軸に平行な直線に対してど の程度傾いているかで定義される。すなわち、傾きのX 成分F×は、フォールで制定用マーク3 a~3 dのフォ ーカアの真のずれ量をSa~Sd(μm)とすると、

 $\exists x > \{ (\$a + \$c) > 2 + (\$b + \$d) \neq 2 \} \neq \exists Dx \rightarrow \cdots (\$3)$

- 四池定用マーク3c、3dc中点を通る、Y軸に平行な 直線に対してどの程度傾いているかで定義される。すな わち、傾きのY成分Eでは、

 $Ey = \{ (Sa + Sb) \ge 2 + (Sc + Sd) \ge 2 \} \ge Dy + \cdots + (\mathfrak{A}4)$

|補正値をFxi、Fyiと表すと、予想傾き補正値Fx り、Fyりは、平均値を用いてそれぞれ、

 $F \times 0 = \Sigma (F \times i - F \times i) = n \cdots (x + 5)$

 $F y \theta = \Sigma (F y i - E y i) / n \dots (x \theta)$

で与えられる。

【0027】また、予想領き辨正値Fx0、Fy0は、

Fx0: 5 (Fxi-Exi) , n

 $\pm 4 \times \times \pm (F \times I + E \times I)$

で与えられる。このn、qx、qyは統計的計算毎に適 当に設定される定数である。この傾き競分の値Ex、E yの過去のロットのデータを用って、式7、式8のよう な統計的計算を行うことにより、予想傾き補正値(Fx 0. Fy 0) を算出し、この予測傾き補正値Fx 0, F y 0 を用いて生産管理システム *体3 1 がステッパ4の ショットの傾きを補正することにより、傾き補正の精度 を向上させることができる。図3.3は、ショットに傾き 補正を行う場合と行わなかった場合を比較するための、 傾きのY成分の変化を示すグラフである。図33から、 傾き補正を行うことにより、傾きの平均値がりに近づ き、変動の幅も小さくなっていることが分かる。なお、 上記実施の形態2では、フォーカス測定用マーク3が4 つの場合について説明したか、少なくとも3つあればシ ョット2の平面が特定され、それぞれ傾き成分を算出す ることができる。

【0028】実施の形態3. 図34は、実施の形態3に おける、ショットとフォーカス測定用マークとの関係を 示す平面図である。図3.5は、実施の形態3によるフォ

 $Sp = \{Se - (Sa + Sb + Sc + Sd) | (4), 2 \dots (39) \}$

で与えられる。このように像面湾曲を考慮してパストラ サーカスに近つけることにより、ショット2の端部また は中心部をドストフォーカス状態とする場合に較小でシ ヨット2の主体をベストフォーカスの状態に近づけるこ とができる。なお、上記の説明では仮想的な平面PLを 端部と中心部のずれの2分の1の所に配置しているが、 2分の1の所に限るものではなく、端部または中心部の いずれかに近づけて配置してもよい。

 $S = \Sigma (Si - Spi) \wedge n$

で与えられる。このn、aは統計的計算無に適当に設定 される定数である。このずれ量と立の過去のロットのデ 一々を用いて、武士の、武士士のような統計的計算を得 うことにより、予想フォーカス値らりを予測し、この予 想フォーカス値S0を用いて生産管理システム本体31 がステッパ4を設定することにより、フォーカス補正の 精度を向上させることができる。

【0032】実施の用態4、実施の形態4によるフォー カフの補正方法においても、例えば図36に示すよう。 に、一つのショットで内に複数のフォーカス測定用マー 23 1~3-mが配置される。図3.6において、フォー カフ測定用マーケ3 3~3 j-1~3 j-1~3 mは図 示省略されている。各フォーカス測定用マーケ3・1~ 3 mが配置されている周辺の領域は、必要とされる十

平均値に変動類を加味してそれぞれ

- (Fx2-Fx2) } - ···· (式7)

一カス補正に概要を説明するための像面湾曲の概念回で ある。説明を容易にするために、図35では、実際より もショットとの湾曲が強調されている。ショットとい像 は、中心部が凸の滑らかな曲面を描て。ステッハ4のレ ンズが持つ像面湾曲によってショット2の端部と中心部 とでは像が結ばれる位置が異なる。そのため、ベストブ オーカスとなる設定も異なる。つまり、フォーカス測定 用マーク3a~3dでコストフォーカス状態でも。一 も、中心部のフォーカス測定用マーク3eはベストフォ 一カスから像面遮曲の分だけ外れることになる。そこ で、フォーカス側定用マーケ3eとフォーカス測定用マ ーク3a~3dとを結ぶ直線に交叉する平面PLを仮定 し、ショット2の端部におけるペストフォーカスがたの ずれ量と、中心部におけるパストフォーカスからのずれ 量より、その平面PLにおけるパストフォーカスからの。 ずれ量が最小になるように設定する。

【0029】例えば、フォーカス測定用マーク3a~3 e真のずれ量をSa~Seと表すと、平面PLのずれ量 Spit.

【0030】この平面PLの補正も予測することができ る。フォーカス値をSi、SEMI0で測定されるすれ 量から計算された平面PLのずれ量を (--Spi) と表 すと、予想フォーカス値S0は、斗均値を用いて、

 $S = \Sigma (S = S = S = 1)$ n (£10) で与えられる。

【0031】また、予想フォーカス値80は、平均値に 変動項を加味して、

 $+q + (S1 - Sp1) - (S2 - Sp2) + \dots (#11)$

法精度がそれぞれ異なる場合がある。例えば、フォーカ ス測定用マーケ3~jの周囲の領域Arjは、フォーカス 測定用マーク3 nの問囲の領域Armよりも高い寸法精 度が要求される。その場合に、フォーカス測定用マーク 3 - jが真いすれ量とフォーカス側定用マーク3 - mの真 のずれ量とを同じに扱うと、フォーカス測定用マーク3 nのずれの影響で、高い寸法精度を要求されている領 域AT」で規格が満たされな。なる場合がある。

【0033】そこで、高い土法精度を要求される領域に 近い所のフォーカス測定用マーケのずれ量をフォーカス 値の設定に大きり反映させ、逆に低い寸法精度を要求さ れる領域に近いところのフォーカス測定用マーケのずれ 量をフォーカス値の設定にあまり反映させないように重 み付を行う。

【0.03 4】重みをつけて得られるフォーカスに関わ量 (- H) は、フォーケス部定用マーケ3 1~3 出の8

- EM + 0により高定されるずれ量を $- (GA) \sim (GA)$ - m (C) とすると、

 $H = (k|1 \times G|1 + k|2 \times G|2 + \dots + km \times Gm) = \mathbb{N} \cdot k|1 + k|2 + \dots + k|m|$

(大12)

で与えられる。なお、係数 k 1 ~ k m はそれぞれゼロとすることもでき、そ、場合には低い寸法精度を要求される領域にはフォーカア測定用マークが配置されなかったのと同じ結果が得られる。

【0035】この重みをつけて得られるフォーカスのずれ量(一H)の補止も予測することができる。フォーカ

 $S O = \Sigma (S i - H i) \times n$

+q < {(S1-H1) - (S2-H2)} - (式14)

で与えられる。ここれ、qは統計的計算毎に適当に設定される定数である。このずれ量日1の過去のロットのデータを用いて、式13、式14のような統計的計算を行うことにより、予想フォーカス値80を升制し、この予想フォーカス値80を用いて生産管理システム本体31がステッパ4を設定することにより、フォーカス補正の精度を向上させることができる。

【0037】実施の形態5. 実施の形態5によるフォー カスの補正方法は、ウェーハの反りを考慮に入れた補正 である。図37に示すように、ウェーハ1の最外周部1 bと中心部1aとの高さに違いかできる。この高さの違 いを考慮して実施の形態もによるフォーカスの補正方法 を行うためには、ウェーハ上に複数回照射されるショッ トで各々形成されるフォーカス測定用マークをウェーバ 上の位置によって分類することが必要になる。例えば、 図1のショット2 a~2 dはウェーバ1最外周部1 bに 照射されているショットであり、そのショットじょ~2 dによって形成されるフォーカス測定用マーケ3 p ~ 3 s は最外周部 1 b に配置されたマークの集合に分類され る。一方、図1のショット2とはウェーハ1の中心部1 aに照射されているショットであり、そのショット26 によって形成されるフォーカス測定用マーク3)は中心 部18に配置されたマークの集合に分類される。ウェー ハ1の残留反り最大は、ウェール、1 の中心部 Laのショ いちのパストフェーガスがこのすれ量以1/5カラー1.1 の最外間部1 bのショットのベストフォーカスからのず 和量W2との差(I - W4 - W2)で定義される。ベス

 $J(0 = \Sigma J(i \wedge n \pm q + (J(1 + J(2)))) \cdots (j \in I(6))$

で与えられる。なお、一回の統計的計算に用いられる過去のデータ」」は、少なくとも同一の履歴を経たものでなければならない。例えば、同種の製品であればより、 同種の製品でなくてもウェーバ1上に形成される膜の種 類と膜厚か同して同し熱履歴を有するものであれば、同 の履歴を経たものとして取り扱うことが可能である。 【0039】この予測残留反り量」0を考慮したウェー ハ1内の各ショットのフィーカス値Mの計算式は、

M = J リメータショットのウェーバーの中しからの距離・ウェーバ最外内部の

ショットのウェーハ1の中心からの距離) ・W1 ……(式17)

で与えられる。この式1分で水めたフォーカス値Mを露 光時の各ショットのフォーカス値として用いれば、ウェーハ1の中の一つのショット2のずれ最を全てのショット2のフォーカス値として用いる場合に較小で精度の向 十分図れ、また、ウェーム1の中の全でのショット2毎 に割定と計算を繰り返してフォーカス値を求める場合に 軽小で測定及ご計算の簡略化が回れる。

【0040】なお、実施ご形態1~5で説明したデータ

ア慎をNiと表すと、予想フォーカア値S 0 は一平均値 を用いて、

 $S0 = \Sigma (Si + Hi) = n + \cdots + (式13)$ で与えられる。

【0.0.3.6】また、予想フォーカス値S.0は、平均値に 変動項を加味して、

トフォーカスに対する各ショットのずれ量は、例えば・ このショット内にあるフォーカス測定用マークのずれ量 て近似的に与えてもよく、また複数のフォーカス測定用 マークのずれ量の平均値で近似的に与えてもよい。一つ のフォーカス測定用マークのずれ量でショットのずれ量 を代表させるときには、そのフォーカス測定用マークの ショットにおける位置はショート間で統一しておくこと か望ましい。例えば、フォーカス測定用マーク3页~3 このベストフォーカスからのずれ量と、フォーカス測定 用マーク31のベストフォーカスからのずれ量との差で 与えられる。最外周部15にあるフォーカス測定用マー ク3p~3cのベストフォーカスからのずれ量は、一つ のフォーカス測定用マークから水めてもよく、また複数 のフォーカス測定用マークのずれ量を平均して求めても よい。通常は、ウェーバーのレベリングが正して行われ ているため、最外周部11にある一つのフォーカス測定

【0.0.3.8】ウェーハ1の残留反り量】も実施の形態1 におけるベストフォーカスからのずれ量S.0と同様に予測することができる。予測残留反り量J.0は、例えばデータン、-2.3.1りに記憶されている過去のデータJ.1($i=1\sim n$)の平均値を用いて、

用マークを用いてもほぼ正して最外周部1トの高さを代

 $J(0 = \Sigma J(i), n \quad \dots \quad (\cancel{\pi}(1.5))$

表することができる。

ご判計的な処理においては、以下に説明するような処理 を加えてもよい。図3トは、処理されたロットの順番と 当試はットの真のずれ量との関係を示すグラフである。 図38のグラフに示されているデータは、例えば図28 コステップ、III等と同じ工程を経て適別されたデータで ある。倒すっに示されているデータ番号(デ2の真のず れ量は、他のデータ番号の真のずれ量から突出してい。 る。これは、ステッハ4の誤動作、重ね合わせ検査装置 5における測定の誤り、オペレータの操作ミス等が原因 で生じたものと推定される。このデータ番号1+2の真 のずれ量をそのまま用いて予想ステッパ補正値を算出す ると、図39に美線で示すように、データ番号子。子デ 1のステッパ設定値が最適なステッパ設定値よりも大き (なり、データ番号1、1-1のデータが、データ番号 主+2のデータに続いて規格値からはすれる可能性が大 きくなる。このように大きく値がずれる原因であるオペ レータの操作ミス等は、一過性のものでかつその値が大 きいために、予想ステッパ補正値の計算に与える影響が

大きく、うつは、ロートで繰り返されないのかのでまる。したがって、このようなデータを加ましてき想でデーク補正値を計算すると却ってフォーカス補正の精度が 悪化する可能性が大きし、したがって図40に実際で立 すように現格値から外れる可能性が大きくなるのである。

【0041】実施の形態1~5のフォーカスに補正方法においては、図3ドに示すデータ番号1・1にような異常なデータを手想ステーバ補正値の計算から排除することができる。図41は、その手順を示すフローチャートである。図41に示す処理は、デークペース315にデータを登録する際に実行される。まず、ステップ81301では、図28のステップ8111と同様にデータの選別か行われる。実に、ステップ81302では、選別されたデータの中から最新のデータが一つ抽出される。最新のデータは、それぞれの予想ステッパ補正値の計算に用いられる。選別された各クループの中で最も新しいものである。ステップ81302では、

上いう計算が行われる。ここで、値前の真のずれ量とは、ステップ81302で抽出されたデータである。ステップ81304では、ステップ81303において式18を計算して得たフィルタ量と所定の規格値とを比較判定する。例えば、規格値ンフィルタ量の場合、制定結果は合格(OK)とされる。一方。規格値≤フィルタ量の場合、判定結果は不合格(NG)とされる。不合格と利定された場合には、ステップ81305に進み、8.5 Mによるずれ量の測定直接の真のずれ量と同じ並ぶに、利定結果不合格

(NG)を示すフラグを入力する。すなわち、フラグか付された真のずれ量に関するデータは、利定結果不合格であることを示す。このようなフラクが付されたデータは、例えは図2×のステップ81201においては選別されないように設定する。そのような設定を行うことによって、異常データを取り除くフィルク機能を持たせることができる。

【00012】このようなフィーA 夕機能を適用とた場合のステッパ設定値およびSEMによるずれ量の測定結果を回るのおよび同40に破線で示す。フィルタ機能を適用することによって、データ番号1~2のデータが計算に用いられるデータがら排除されて、予想ステッパ補正値に反映されないため、ステッパ設定値が必要以上に大きくならず、SEMによるずれ量の測定結果も規格値に収まる可能性が高くなる。つまり、フォーカフの補正方法に対してフィルタ機能の持たせることは、フォーカフ補正の構度を向上し、改善することとなる。

【0043】図42は製品Aと製品Bの処理経過を示す タイミングチャートである。図42を用いて露光制限に ついて説明する。製品Aに続いて製品Bがアデッハ4で 処理されるものとする。このとき、製品Aと製品Bのデ ークは、例えば図2トのステップSTIIで選別される際に、同じグループに分類されるデータである。製品Aの露光処理終了後に製品Bの露光をする場合には、製品AについてのSEMによるすれ量の測定が終了する前の時点(時刻 t 1 1)で露光を開始する場合と、製品AについてのSEMによるずれ量の測定が終了した後の時点(時刻 t 1 2)で露光を開始する場合との2通りの場合がある。露光制限とは、製品AについてSEMによるずれ量の調定終了前(時刻 t 1 1)での製品Bの露光処理を禁止し、製品Aのすれ量の測定終了夜(時刻 t 1 2)における製品Bの露光処理においては、必ず最新のフォーカスに係わるテータが利用できるので、フォーカス補正の精度が改善される可能性が高くなり、製品Aが規格外になったときに製品Aのフォーカフに係わるデ

【0044】図43は、フォーカスの補正方法の中の構 光制限の手順をかすフローチャートである。フテップは 401は、ステップ8130! と同様に、フォーカスに係わるデータを選別するステップである。ステップST401に続い てアテップST402で、最新のデータを一つ抽出する。こ のステップST402はステップ51302と同様である。ただ し、抽出して利用するデータは、フォーカスに係わるデータに付与されているトEMによるずれ量測定処理完了ファグである。この測定処理完了フラクは、例えばデータイース31bに登録する際に入力される。ステップ紅 403では、この測定処理完了フラクの有無を判定する 制定処理完了フラクが付与されてない場合には、その製品のフテッパ処理を禁止するため構発処理禁止処置を指

一点が利用できないため製品Bが規格外になってしまう。

ていを少なりすることができる。

示する処理禁止情報が出力される。

[0045]

【発明の効果】以上説明したように、請求項1記載のフォーカスの補正方法または請求項10記載の半導体装置の製造方法によれば、第1及び第2の測定工程を製品の製造毎に実施してベストフォーカスからのずれ量を製品毎に簡単に測定でき、従来に輸べて短い周期でフォーカス値の設定を変更でき、フォーカス補正が精度を向上させることができるという効果がある。

【0046】請求項2記載のフォーカスの補正方法によれば、ベストフォーカスからごずれ量に関する過去のデータから予想フォーカス値を算出し、この予想フォーカス値に基づいてフォーカス値の設定かなされるので、フォーカス値の予測をしない場合に較べてフォーカス補正の精度を向上させることができるという効果がある。

【0047】請求項3記載のフォーカスの補正方法によれば、簡単に予思フォーカス値を得ることができ、簡単にフォーカス補手の精度を向上させることができるという効果がある。

【0048】請求項4記載のフォーカスの補正方法によれば、真のずれ量の平均値に変動項を加えることによって予想フォーカス値の予測の確度が向上するため、平均値を予想フォーカス値として用いる場合に較べてフォーカス補正の確度が向上するという効果がある。

【0049】請求項5記載のフォーカスの補正方法によれば、ショットの傾きによる誤差を修正してフォーカスの補正ができ、フォーカス補正の精度を上げることができるという効果がある。

【ロ050】請求項6記載のフェーカスの補正方法によれば、ショットにおける像面溶曲の影響を考慮してフォーカスの補正ができ、フェーカス補正の精度を上げることができるという効果がある。

【0051】請求項7記載のフォーカスの補正方法によれば、フォーカス補正の精度の向上の要求が高い場所の精度を重点的に向上させることができるという効果がある。

【100 5 2】 請求買さ記載のファーカッの補正方法によれば、ウェーハに対する全てのショットについてフォーカスの状態を測定しなくても、ウェーバの残留反り量の違いを反映してフォーカスを行うことができるという効果がある。

【0053】請水項り記載のフェーカスの補正方法によれば、90度以下の角を用いることで、フォーカスのずれの方向を示すフェーカス創定用マーケのテーパ部を大きくでき、ベストフェーカスからのずれ量が測定が容易になるという効果がある。

【四面の簡単な証明】

【図1】 ウェーム上ジョットとフォーカス測定用マークとの関係を示す概念回である。

【国2】 フォーカス制定用マークの形状の一例を示す

単面図である。

【図3】 走査型電子顕微鏡により観測されたフォーカス制定用マーケの第1の例を子本絵画図である。

【月4】 走食型電子顕微鏡により観測されたフォーカ 四周定用マーツの第2の例を子す絵画図である。

【1月5】 - 走資型電子顕敬鏡により観測されたフォーカン ア洲定用マーリの第3の例を示す絵画図である。

【日6】 走査型電子顕微鏡により観測されたフォーカス創定用マーケの第4次例を示す絵画図である。

【回7】 走査型電子顕微鏡により観測されたフォーカス側定用マーケの第5の例を示す絵画図である。

【回8】 走査型電子顕微鏡により観測されたフォーカフ制定用マークの第6の例を示す絵画回である。

【149】 走流型電子顕微鏡により観測されたフォーカス測定用マークの第7の例を示す絵画図である。

【図10】 走査型電子顕微鏡により観測されたフォーカス側定用マーケの第8の例を示す絵画図である。

【図11】 走流型電子顕微鏡により観測されたフォーカス測定用マークの第9の例を示す絵画図である。

【1412】 走査型電子顕微鏡により観測されたフォーカア測定用マークの第10の例を示す絵画図である。

【図13】 走査型電子顕微鏡により観測されたフォーカス測定用マーケの第11の例を示す絵画図である。

【141.4】 走査型電子顕微鏡により観測されたフォーカス測定用マーケの第12の例を示す絵画図である。

【1415】 走査型電子顕微鏡により観測されたフォーカス測定用マーケの第13の例を示す絵画図である。

【図16】 走査型電子顕微鏡により観測されたフォーカス測定用マーケの第14の例を示す絵画図である。

【141.7】 走 た型電子顕微鏡により観測されたフォーカス測定用マークの第1.5の例を示す絵画図である。

【図18】 走査型電子顕微鏡により観測されたフォーカス測定用マーケの第16の例を示す絵画図である。

【例19】 走査型電子顕微鏡により観測されたフォーカス測定用マーケの第17の例を示す絵画図である。

【図20】 走資型電子顕微鏡により観測されたフォーカニ測定用マークの第1×小例を示す給面目である。

【図21】 ヘストフォーカスからのずれ最とフォーカスが定用マークの投手方向の長さとの関係を示すがデフである。

【図22】 走査型電子顕微鏡の構造を説明するための 概念図である。

【図23】 走査型電子顕微鏡の画像と3次電子信号波 形との関係を説明するために図である。

【図24】 クストフォーガスからのずれとフォーガス 測定用マークのポート/部の長さとの関係を示すグリフである。

【回25】 ^ にトフォーガスからいずれ最の測定手順を示すフローチャートである。

【国26】 生産システムご構成を示すプロック国であ

3

【図37】 データベースに蓄積されている真のずれ量と予想フォーカス値との関係の一例を示すグラコである。

【図28】 予想フォーカス値の計算手順の「例を示す フローチャートである。

【目19】 データベースに蓄積されている真のずれ量と予想フォーカス値との関係の他の例を示すグラフである。

【日30】 予想フォーカス値の計算手順の他の例を示すフローチャートである。

【[431】 - ベストフォーカス値からのずれ量の時間的変動を示すグラフである。

【[432] ショットの中のフォーカス測定用マークの配置の一例を示す平面図である。

【M3.3】 ショットの傾きの時間的変動を示すグラフである。

【図34】 ショットの中のフォーカス測定用マークの配置の他の例を示す弊分図である。

【图35】 像面湾曲を説明するための概念図である。

【図36】 ショットの中のフォーカス測定用マークの

配置の他の例を示す中面図である。

【図3字】 ウェーバン 残留反り量を説明するための例である。

【図38】 処理されたロットの領番と当該ロットの真のずれ量との関係を示すグラフである。

【四39】 フィルタがフォーカス値に及ぼす影響を説明するためのグラフである。

【図40】 フィルタがずれ量の測定結果に及ぼす影響 を説明するためのグラフである。


【図41】 異常なデータを予想ステッパ補正値の計算から排除する手順を示すフローチャートである。


【 $\boxed{M42}$ 】 製品Aと製品Bの処理経過を示すタイミングチャートである。


【図43】 フォーカスの補正方法の中の露光制限の手順を示すフローチャートである。

【符号の説明】

1 ウェーハ、2 ショット、3、3 a ~ 3 e、3 p ~ 3 t、3 · 1 ~ 3 · mフォーカス測定用マーク、4 角、2 0 · テーバ部、1 0 · 走査型電子顕微鏡(SE M)、3 0 · 生産システム、4 3 · ステッパ。

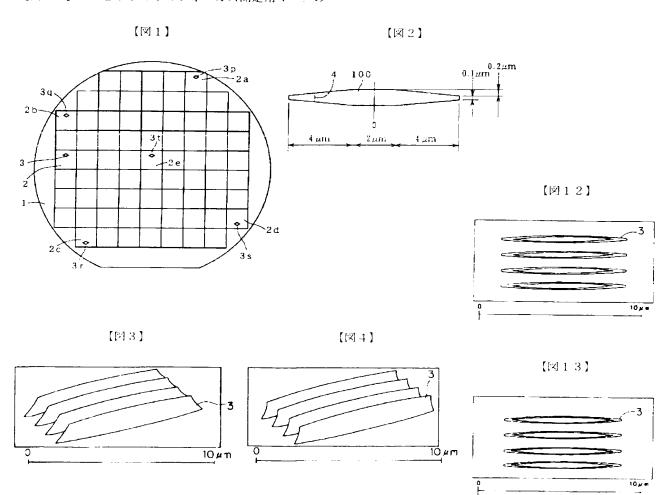

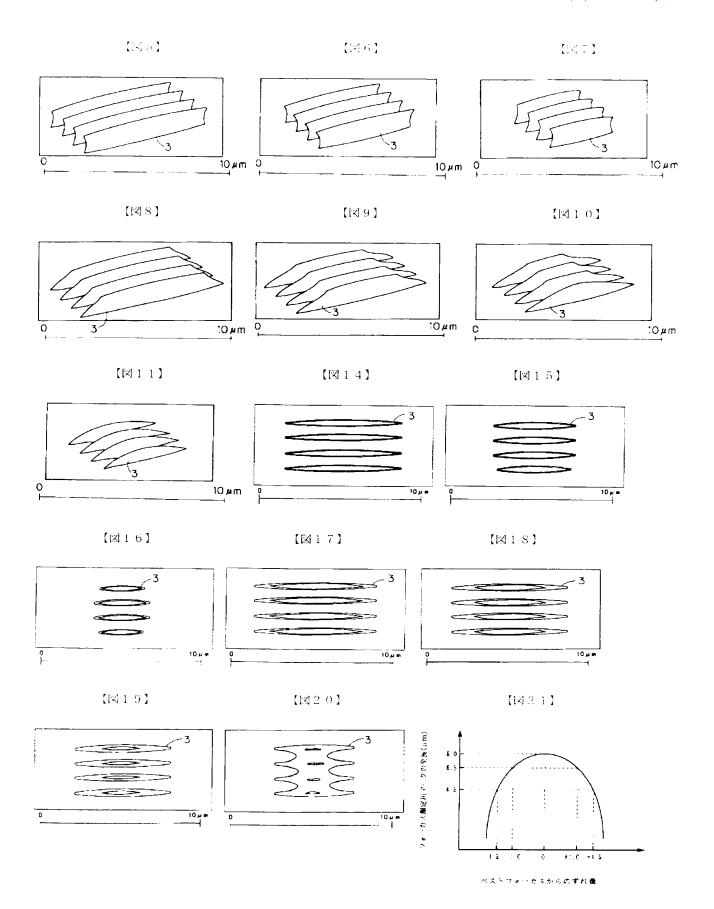

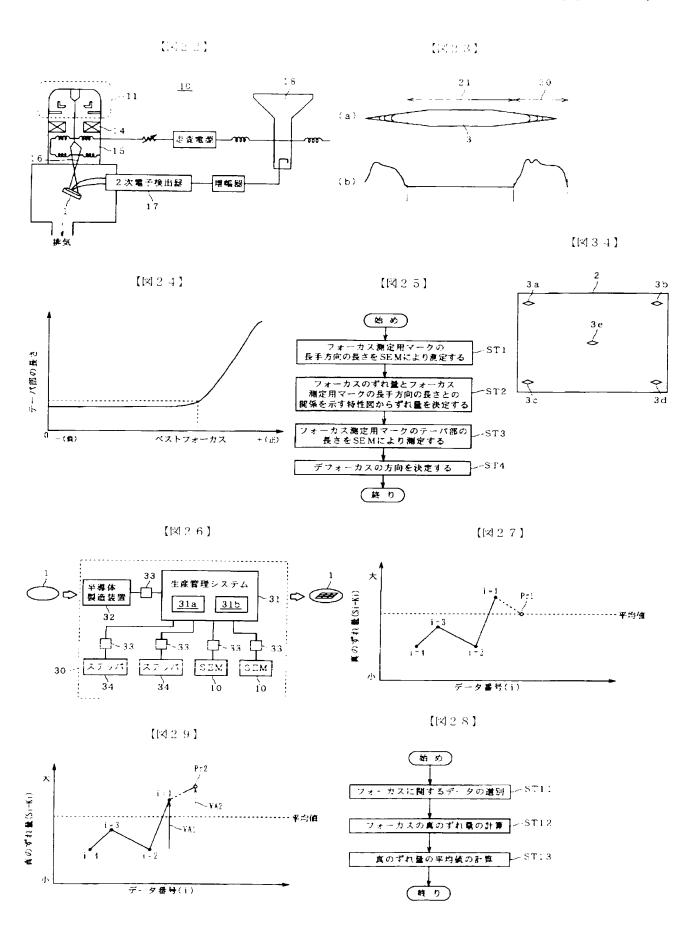

[[430] [14] 3 1] 0.14 (15 6) ーカス餌の設定を一定とした場合 フォーカス観を計算した場合 0.12 フォーカスに関するデータの選別 ベストフォーカスのずれ量 0.1 0.08 フォーカスの真のずれ量の計算 0.06 真のずれ量の平均値の計算 0.04 変動者の計算 -0.C2 平均値に変動項を加算する -0.04 終り 時間 【図33】 【図32】 2.500 2.000 3 a 3 b 1.500 1.000 0.500 3 e 0.000 -0.500 Dу 3 d -1.00C -1.500 -2.000 -2.500- $D\underline{x}$ -3.000 時間 【図35】 【図36】 3-1 $P_{j}L$ 3-j -3a $\Lambda \dot{r} j$ 【図37】 Arm ia 【図38】 大 真のずれ量(Si-Ki) ----現格值


データ番号(i)


---栽格值

フィルタ有り

t 12

tli 時間

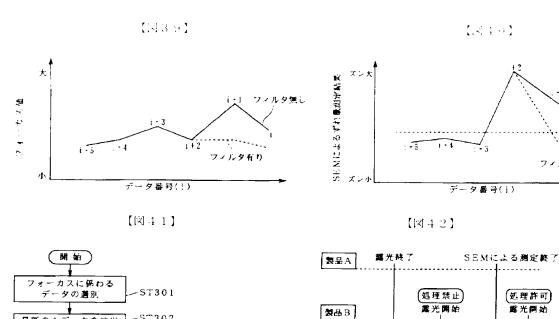

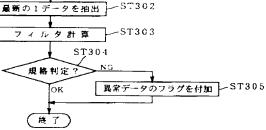

【図43】

